Bedienelemente multispot 3 AC/DC pulse

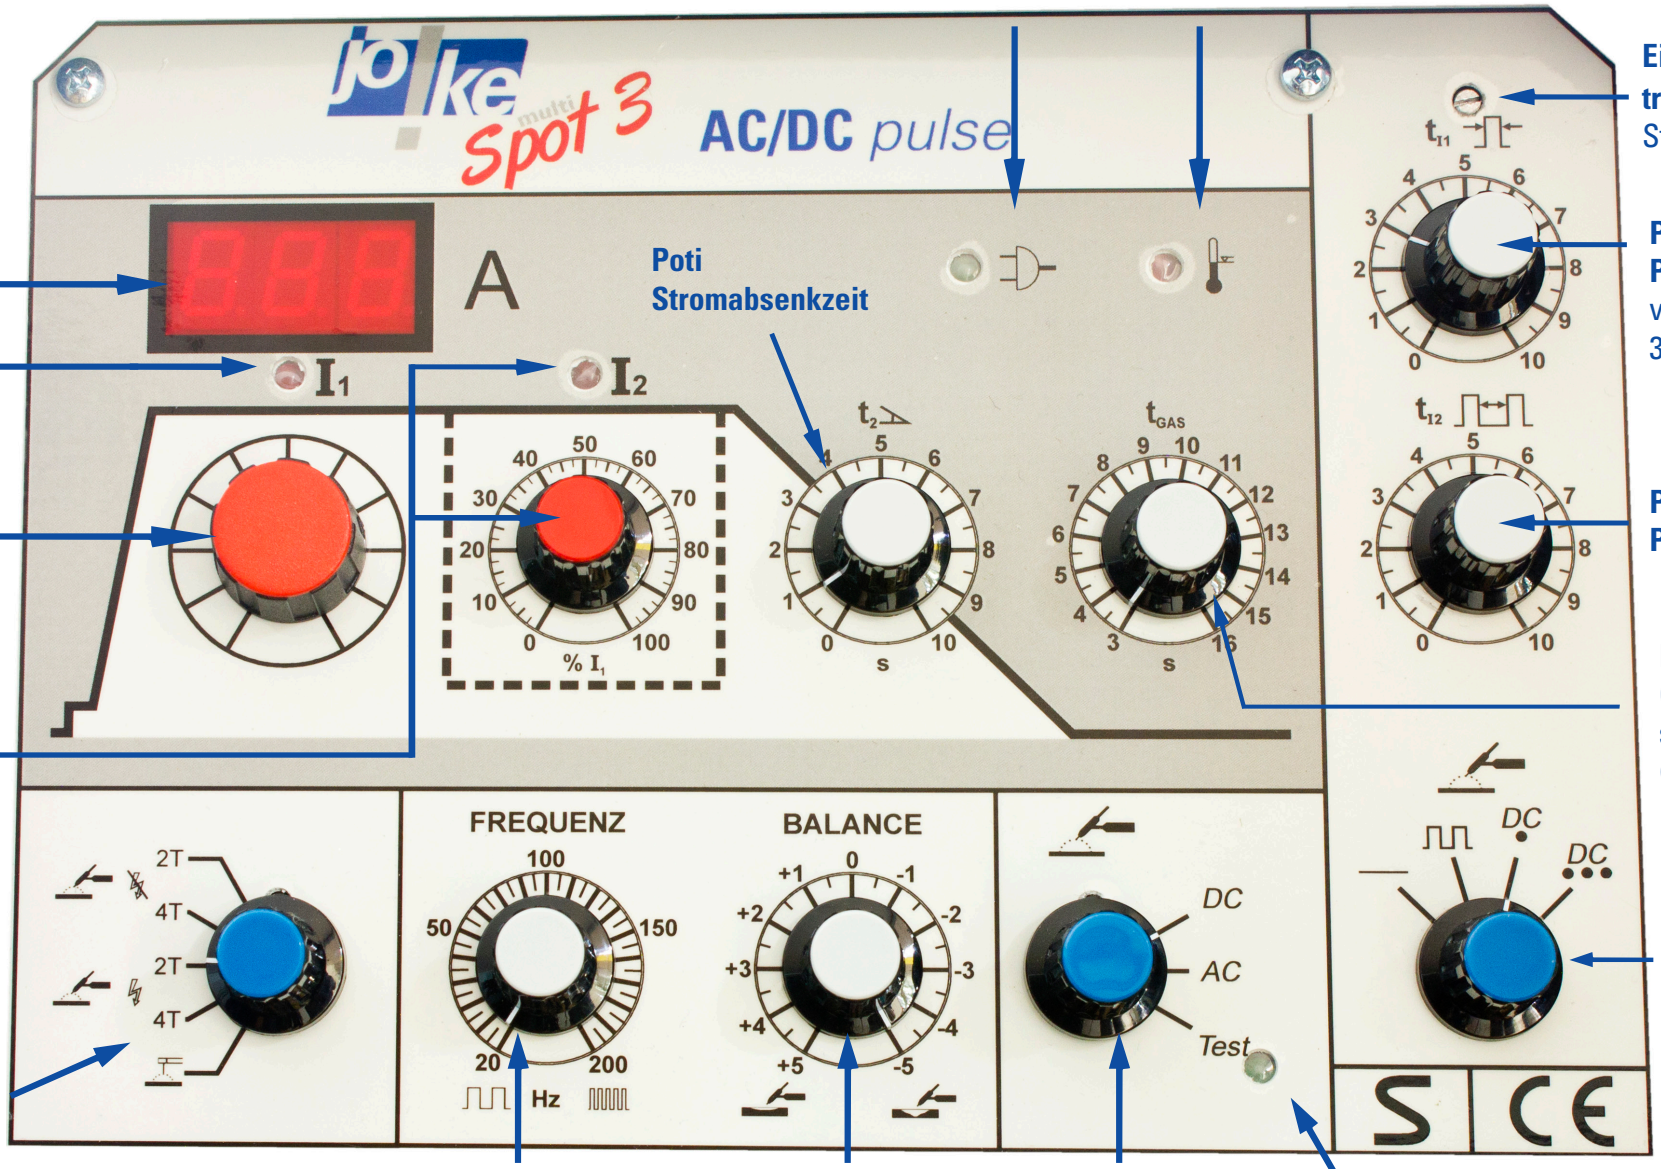

LED-Statusanzeigen für **Amperemeter**

Stromsoll-werteinstellung (I1) und **LED-Statusanzeigen für I1 aktiv**

Poti Stromsoll-wert (I2) und **LED-Statusanzeigen** für I2 aktiv

Drehschalter für Betriebsart Elektrode WIG 2/4-Taktbe-trieb, H-F-Zündung, Elektrode

Poti Stromabsenkzeit

LED-Statusanzeigen für Betrieb

LED-Statusanzeigen für Übertemperatur

Einstell-trimmer für Startstrom

Poti Pulsbreite von 20 ms – 300 ms

Poti Pulspause

Poti Gasnach-strömzeit (3 – 16 Sek.)

Drehschalter für Programm-wahl WIG/ WIG-Pulsen/ Einzelschuss und Dauerschuss

Poti Frequenz des Schweissstromes (AC)

Poti Balance des Schweissstromes (AC)

Drehschalter für Betriebsart AC, DC

LED-Statusanzeige für Sicherheitsüberwachung S

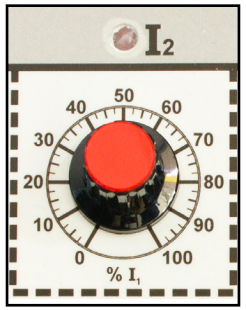

Poti Stromsollwert (I2) für Zweitwertbetrieb (Pulsen, Zweitwert) und LED-Statusanzeigen für I2 aktiv

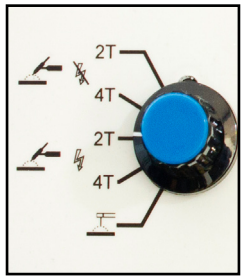

Drehschalter für Betriebsart Elektrode WIG 2/4-Taktbetrieb, H-F-Zündung, Elektrode

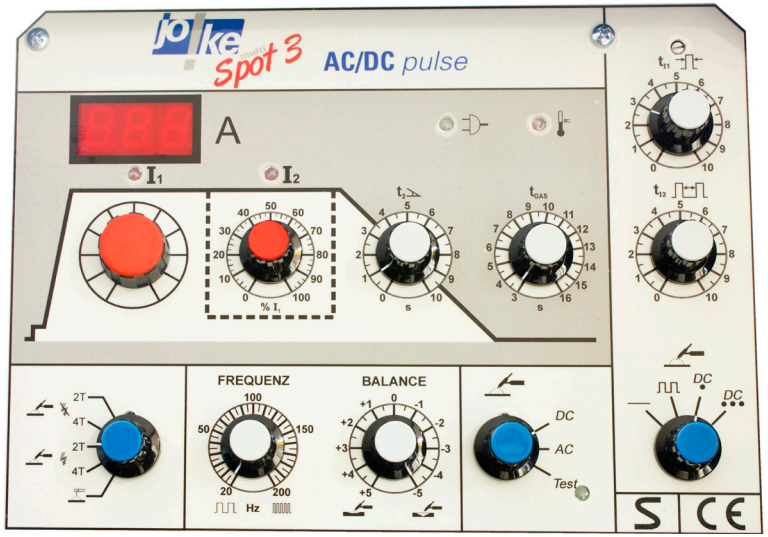

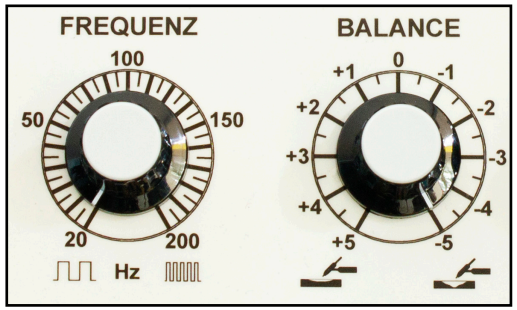

Poti Frequenz und Balance des Schweissstromes (AC)

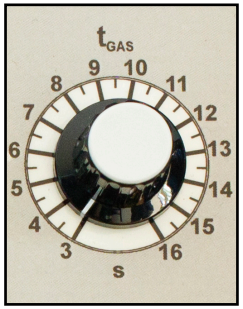

Poti Gasnachströmzeit (3 – 16 Sek.)

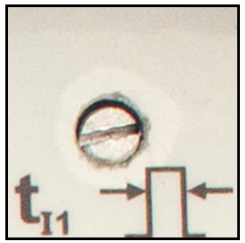

Einstelltrimmer für unabhängige Startstromhöhe bei Schuss-Puls-Betrieb

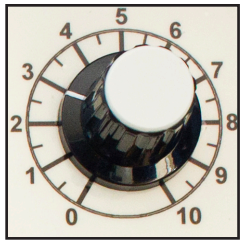

Poti Pulsbreite von 20 ms – 300 ms. Poti ist im WIG-Pulsen Einzelschuss und Dauerschuss aktiv

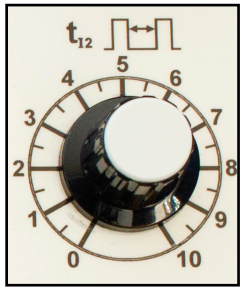

Poti Pulspause 20 ms – 1000 ms. Im Modus WIG entspricht die Pulspause dem Stromfluss I2. Im Modus Einzelschuss/ Dauerschuss fließt in der Pulspause kein Strom.

Drehschalter für Programmwahl WIG/ WIG-Pulsen/ Einzelschuss und Dauerschuss